

## La procedura

**Crepe dovute all'intonaco**

- Le crepe non passanti e le crepe da ritiro devono essere controllate per verificare la presenza di punti incavati. L'intonaco sollevato deve essere rimosso e i punti mancanti devono essere riempiti con malta idonea al materiale preesistente.
- Tempo di attesa 1 giorno/mm di spessore dell'intonaco.
- La facciata può quindi essere pulita a secco o a umido.
- Dopo una sufficiente asciugatura è necessario rifinire con **Röfix Renostar/Röfix Renoplus** Rasante fibrorinforzato.

**Crepe dovute al supporto dell'intonaco**

- Le crepe di larghezza > 1,5 mm devono essere fresate. Successivamente la fuga deve essere fissata con una mano di primer e riempita con massa di tenuta per fughe intonacabile.
- La facciata va quindi pulita a secco o a umido.
- Dopo una sufficiente asciugatura va quindi rifinita a filo intonaco con **Röfix Renostar/Röfix Renoplus** Rasante fibrorinforzato.
- Tempo di attesa 1 giorno/mm di spessore dell'intonaco.
- La facciata va quindi rifinita con **Röfix Renostar o Röfix Renoplus** Rasante fibrorinforzato.

**Crepe strutturali**

- Le crepe < 0,2 mm possono essere ricoperte con **Röfix striscia adesiva**. In caso di crepe di larghezza superiore è necessario effettuare il taglio circa 20 cm a sinistra e a destra dalla crepa dell'intonaco.
- La crepa va fresata e riempita con malta fine bonificata organicamente. Per la ponticellatura di crepe viene applicata una striscia di **Röfix Stucanet**. Questa viene fissata meccanicamente e coperta a filo con **Röfix Renoplus**.
- Tempo di attesa 1 giorno/mm di spessore dell'intonaco.
- La facciata va quindi rifinita con **Röfix Renostar o Röfix Renoplus** Rasante fibrorinforzato.

